

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1860.g. ?)
	pārbūves	19.gs.b., 20.gs. sāk. – tualetes piebūve; 1920.gadi (1928.g. ?) – mezonīns, pagalma korpusa pārbūve
stāvu skaits		2,5
Konstrukcija		mūra; koka drempelis pagalma pusē; koka tualetes piebūve, koka 2.st. pagalma piebūvei
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomīts
	sienas	ķieģeļi; koks
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	4 un mezonīns (1920.gadi)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S, V un J apmetums
	sienas	S neapmesti ķieģeļi; V apmetums; V un J dēļi
	zeldmiņi	V dēļi
	mezonīni	V apmetums
logi	sākotnēji	6
	vēsturiski	15; 22 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	1 aploda
	vēsturiskas	6; 2KN
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	1 V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	2 K
skursteņi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	1 MN
dehors	sākotnējs	fakturēts cokola apmetums ar gludām lizēnām; izmūrētas palodzes; profilēti spāru gali
	vēsturisks	profilēti spāru gali; koka logailu apmales; jumtgales dekors
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Rīgas iela 21

kadastrs	88130040001001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	12.11.2025.

zudumi
Slēgi pagraba logiem, jumtgales dekors ēkas pamatapjomam, koka ieejas lieveņu arhitektoniskais veidols, mainīta cokola apmetuma faktūra

autentiskuma pakāpe	78%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 52%; apdare un dekors – 70%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
Slikts. Nepieciešami lieli ieguldījumi fasāžu remontam, nedaudz konstrukcijām, logu un durvju daļējai nomaiņai, krāsošanas darbiem

novērtējums pilsētvidē
Pilsētņēmnieciski vērtīga 2.plāna apbūve

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Vēsturiski atbilstoša jumta seguma nomaiņa (piem., skārds, oriģinālais nav zināms, iesp., skaidas vai dakstiņi), cokola apmetuma faktūras maiņa uz gludu

piezīmes



Riigas_21_88130040001001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Mezonīns un jumta logu izbūves – 1920.gadi
(iespējams, 1928.gads).



Riigas_21_88130040001001_fasade2
Skats uz rietumu puses ieejas izbūvi no dienvidaustrumiem. Koka daļa datējama
ar 1950. - 1960.gadiem, realizācija nav atbilstoša sākotnējam risinājumam.



Riigas_21_88130040001001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Riigas_21_88130040001001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Ateju piebūve pamatapjoma vidū – 19.gs. beigas -20.gs. sākums (līdz 1.pasaules karam). Pagalma korpusa 2.stāvs pārbūvēts 20.gs. 20.gados (iespējams, 1928.gadā).



Riigas_21_88130040001001_fasade5
Skats uz atejas piebūvi no ziemeļrietumiem.



Riigas_21_88130040001001_fasade6
Skats uz fasādes rietumu gala piebūvi no dienvidaustrumiem. Sākotnēji 2.stāvs neapmests. Piebūves pārbūve veikta 20.gs. 20.gados (iespējams, 1928.gadā).



Riigas_21_881300400010
01_fasade7
Skats uz piebūvi no
ziemeļaustrumiem.



Riigas_21_88130040001001_fragments1
Skats piebūves ziemeļaustrumu fasādes zelmini. 20.gs. 20.gadu (iespējams, 1928.gadā)
pārbūvē likvidēts skurstenis fasādes galā.



Riigas_21_88130040001001_ fasade8
Skats uz piebūves un pamatapjoma ziemeļrietumu fasādes daļu.



Riigas_21_88130040001001_fragments2
Pamatapjoma galvenās fasādes sienas fragments ar sākotnējo apdari – eksponēts krāsotu ķieģeļu mūris ar reljefu šuvojumu. Pagalma fasādē ķieģeļi nekrāsoti.



Riigas_21_88130040001001_fragments3

Pamatapjoma dienvidaustrumu (gala) fasādes fragments ar sākotnējo apdari sienas lejasdaļā – ķieģeļu mūris imitēts ar ievilkām kontūrām apmetumā, krāsots analogi galvenai fasādei.



Riigas_21_88130040001001_fragments4

Ziemeļaustrumu fasādes fragments ar iecerētu, bet nerealizētu logailu.



Riigas_21_88130040001001_fragments5

Pagalma korpusa austrumu sienas fragments ar ķieģelī iegravētu datējumu, domājams, piebūves pārbūves laiku.



Riigas_21_88130040001
001_fragments6
1920.gadu jumta loga
izbūve pamatapjoma
dienvidrietumu fasādē.
Ēkas jumtam un
mezonīnam spāres ar
dekoratīviem galiem.



Riigas_21_88130040001001_fragments7

Skats uz 19. beigu – 20.gs. sākuma atējas piebūves pieslēguma vietu pie pamatapjoma
Saglabājusies sākotnējā jumta konstrukcija. Spāres ar dekoratīviem galiem.



Riigas_21_88130040001001_fragments8

Skats uz ieejas verandas (austrumu pusē) pieslēgumu pie pamatapjoma dienvidrietumu
fasādes. Saglabājusies sākotnējā jumta konstrukcija, spāres ar dekoratīviem galiem.



Riigas_21_88130040001001_fragments9
Skats uz atejas piebūves jumtu. 19.gs. beigu - 20.gs. sākuma
konstrukcija.



Riigas_21_88130040001001_durvis1
Vēsturiskas ārdurvis ziemeļaustrumu (pagalma) fasādē –
sākotnēja aploda un virslogs, vērtne, domājams,
hronoloģiski jaunāka.



Riigas_21_88130040001001_durvis2
Vēsturiskas ieejas durvis ēkā no rietumu puses
verandas. Domājams, 1920.gadi.



Riigas_21_88130040001001_durvis3
Ieejas durvis ēkā no austrumu puses verandas.
Aploda un virslogs vēsturiski, vērtnes – 1960.gadi.



Riigas_21_88130040001001_durvis4
Ieejas durvis austrumu puses verandā. 1950. - 1960.gadi.



Riigas_21_88130040001001_durvis5
Ieejas durvis pagalma korpusā. 1960.gadi. Aploda un
virslogs hronoloģiski vecāki.



Riigas_21_88130040001001_durvis6
Ieejas durvis dienvidrietumu fasādes austrumu puses
verandas cokolā. 1950. - 1960.gadi.



Riigas_21_88130040001001_durvis7
Ieejas durvis ziemeļaustrumu fasādē. Rokturis - 20. gs. 1.ceturksnis.



Riigas_21_88130040001001_logs1
Sākotnēja pagraba loga augšējā daļa – aploda un vērtne. Viras sekundāras.
Saglabājušies aplodā iestrādāti slēgu viru kāši.



Riigas_21_88130040001001_logs2
Sākotnējs pagalma fasādes ateju piebūves logs. 19.gs. beigas –
20.gs. sākums.



Riigas_21_88130040001001_logs3
Jumta loga izbūve ar oriģinālo logu un aprīkojumu pagalma fasādē. 1920.gadi.



Riigas_21_88130040001001_logs4
Logs pagalma fasādē. 20.gs. 50.,60.gadi.



Riigas_21_88130040001001_logs5
Sākotnējie logi galvenās fasādes mezonīna zelminī. 1920.gadi.



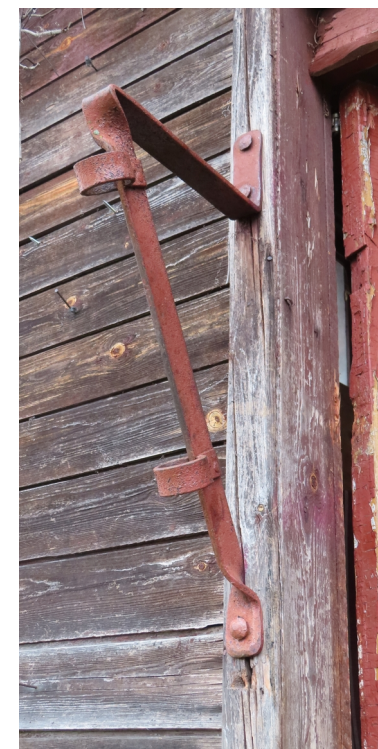
Riigas_21_88130040001001_logs6
Logi galvenās fasādes mezonīnā. 20.gs. 2.trešdaļa.



Riigas_21_88130040001001_logs7
Loga pagalma korpusā. Aploda un vērtne – 1920.gadi.
Apakšējās vērtnes sekundāras.



Riigas_21_88130040001001_detala1
Sākotnējais skurstenis ēkas pamatapjomam.













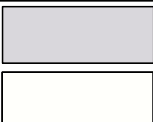









Riigas_21_88130040001001_ detala2
Vēsturisks karoga kāta turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 21.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1860.g. ?				
pamatapjoma fasādes						DR (galvenā) un DA (gala) fasādes.
		1.ks. S 4050-Y90R	saglabāts 1.ks	3.ks. S 1515-Y70R	4.ks. S 2020-Y20R	
pamatapjoma fasādes						ZA (pagalma) un ZR (gala) fasādes, ZA korpusa fasādes.
		nekrāsots ķieģeļu mūrējums	nekrāsots ķieģeļu mūrējums	2.ks. - ZA korpusa 2.stāva apmetums S 1020-Y30R ķieģeļi S 1515-Y70R	3.ks. - arī uz drempeļa koka konstrukcijām S 1515-Y40R	
tualetes piebūve ZA fasādē						Tualetes piebūve celta 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Periodam atbilstošs krāsojums nav konstatēts.
			ks. nav konstatēts	2.ks. S 1020-Y30R	3.ks. S 1515-Y40R	
dekoratīvie elementi						Izmūrētas palodzes.
		1.ks. S 4050-Y90R	saglabāts 1.ks	2.ks. S 1515-Y70R	3.ks. S 1515-Y40R	
cokols	 	 				Krāsojumi uz cokola faktūrētā apmetuma. Lieveņiem DR fasādē stūri akcentēti ar vertikālu gluda apmetuma joslu.
		1.ks. - faktūrētais S 6502-B gludais KAĻKA BALTS	2.ks. - faktūrētais S 1502-R50B gludais KAĻKA BALTS	4.ks. S 4040-Y60R	5.ks. S 4550-Y30R	
durvis						Fiksēts 1.krāsojuma slānis dažādu periodu durvīm DR un ZA fasādēs.
		sākotnējās durvis nav saglabājušās	1.ks. S 5030-Y30R	1.ks. S 6030-Y60R	1.ks. S 3040-Y20R	
logi						Sākotnējiem un vēsturiskajiem logiem nav konstatēts krāsojums, kas būtu senāks par 1960. gadiem.
		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	1.ks. S 3040-Y20R	
slēgi						Nav saglabājušies.
piezīmes		Pamatapjoma DR un DA fas. 1.ks. izpildīts uz ķieģeļu mūrējuma pirms dek. šuvošanas ar netonētu kaļķa javu. DA fas. krāsojums arī uz apmetuma, kurā imitēti ķieģeļi. ZA un ZR fas., kā arī ZA korpusa fas. eksponēts sarkanu ķieģeļu mūrējums bez dekoratīva šuvojuma.	ZA divstāvu korpusam 1.stāvā eksponēts ķieģeļu mūrējums bez dekoratīva šuvojuma, 2.stāvs koka konstrukcijā. ZA fasādes vidusdaļā neliela apmesta koka tualetes piebūve.	ZA korpusa 2.stāvs apmests. Ks. konstatēti uz ķieģeļu mūrējuma un uz apmetuma. DR un DA fas. 2.ks., cokolam 3.ks., ZR un ZA fas., ZA korpusam un tualetes piebūvei 1.ks. - balsinājums. DR fas. mezonīns un logu izbūves apsekošanai nebija pieejami.		