

datē-jums	celtniecība	19.gs.2.puse – 1890.g. (1870.g. ?)
	pārbūves	20.gs.30.gadi – pagarināta gala piebūve, likvidēti jumta pusšļauptie gali; 1960.gadi – gala piebūves 2.stāvs, 2 pagalma piebūves
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi; dolomīts
	sienas	dolomīts; ķieģeļi, koks (1960.gadu papildinājumiem)
	zelmiņi	mūris; koka (1960.gadu paaugstinātā pieb.)
jumts	forma	divslīpju; pagalma piebūvēm – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S un V apmetums
	sienas	S un V apmetums; neapmesti ķieģeļi, V dēļi (1960.gadi)
	zelmiņi	S un V apmetums; V dēļi (1960.gadi)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2 aplodas
	vēsturiski	2 K
	Pēc ~1970.g.	6 KN; 30 PL
	aprikojums	2
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	2 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	2 B
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	2
	Pēc ~1970.g.	2 MN
dekors	sākotnējs	izmūrētas profilētas starpdzegas; izmūrētas palodzes; koka dzega
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	robdēlis
detāļas		V MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Ventspils iela 10

kadastrs	88130010048001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi
pusnošļauptās jumtgaies likvidētas jau 20.gs.1.cet.

autentiskuma pakāpe	69%
apjoms – 90%; jumta forma – 90%; būvgaldniecība – 7%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
labs – nepieciešami minimāli līdzekļi fasādes remontam (apmetuma fragmentārai labošanai), krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
vēsturiskai apbūvei atbilstoša ēka, kas iezīmē daļēju zudušo, vēsturisko ielas perimetrālās apbūves raksturu. Pilsētbūvnieciskai struktūrai svarīga ēkas saglabāšana

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
neatbilstošā jumta seguma nomaiņa (dakstiņi, skārds), stilistiski atbilstošu koka logu nomaiņa,

piezīmes
būvgaldniecības izstrādājumu apsekošanai pagalma fasāde nebija pieejama



Ventspils_10_88130010048001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Ventspils_10_88130010048001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Ēkas priekšējā galā sākotnēji uz pusi īsāka vienkārtīga
piebūve, kas 20.gs. 30.gados pagarināta, bet 1960.gados uzbūvēts 2.stāvs.



Ventspils_10_88130010048001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. 1960. gadu piebūves.



Ventspils_10_88130010048001_fragments1
Ēkas ziemeļu galā virs vēsturiskas vienstāva piebūves 1960. gados uzcelts 2.stāvs.



Ventspils_10_88130010048001_logs1
Sākotnēja aploda (izzāgēts statnis) ar jaunām vētrnēm un atkārtoti izmantotu 19.gs.
beigu – 20.gs. sākuma aprīkojumu.



Ventspils_10_88130010048001_logs2
19.gs. beigu – 20.gs. sākuma aprīkojums.



Ventspils_10_88130010048001
_logs3
2 vēsturiski koka logi ēkas
ziemeļu gala piebūvē.



Ventspils_10_88130010048001_detala1
Sākotnējais skurstenis.



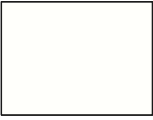



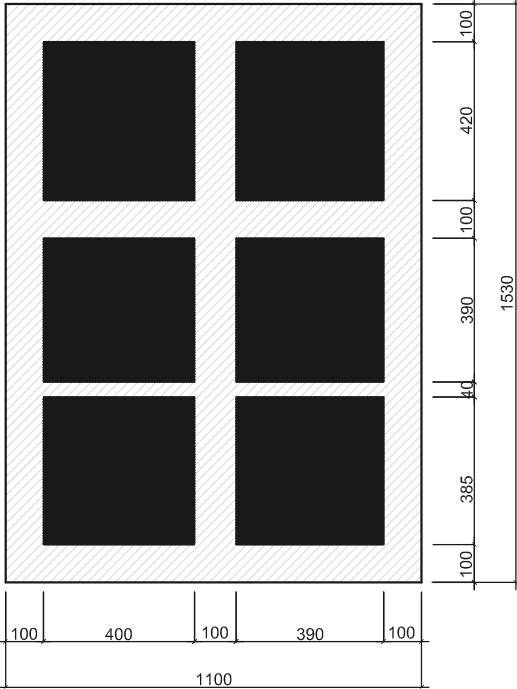









Ventspils_10_88130010048001
_detala2
Vēsturisks karoga kāta turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

VENTSPILS IELA 10, 88130010048001

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 14.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes	"Aklā" loga krāsojuma shēma
		1870.g. ?					
pamatapjoma fasāde						Krāsojumi konstatēti uz ielas fasādes. Uz 2.stāva apmetuma krāsojumi sākot no 6.slāņa.	 <p>izmēri doti mm</p>  <p>S 2040-Y20R</p>  <p>S 8505-Y20R</p>
		1.ks. KAĻKA BALTS	3.ks. S 1515-Y80R	6.ks. S 1005-G20Y	8.ks. S 1015-Y30R		
piebūves fasāde					 	Krāsojumi konstatēti uz piebūves fasādes 20. gs. 30.gadu apmetuma un uz 1960.gadu 2.stāva koka izbūves.	
				1.ks. S 1005-G20Y	1.ks. - koka izbūve S 3030-Y20R 2.ks. - fasāde S 1015-Y30R		
dekoratīvie elementi						Krāsojumi konstatēti uz mūra starpdzegas. Jumta dzega apsekošanai tehniski nebija pieejama.	
		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	1.ks. S 1005-G20Y	2.ks. S 1015-Y30R		
cokols						Uz cokola sākotnējā faktūrētā apmetuma kā 1.ks. konstatēts fasādes pamatapjoma 7.ks.	
		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	1.ks. S 1015-Y40R	2.ks. S 2040-Y60R		
durvis						1960.gadu ārdurvīm konstatēts tikai pašreizējais krāsojums.	
					ks. nav konstatēts		
logi						Sākotnējo logu aplodas gala fasādē 2.stāva līmenī un vēsturiskie logi apsekošanai tehniski nebija pieejami.	
		1.ks. skat. "aklā" loga krāsojumu	dom., atbilstoši 2.-4. fasādes ks. saglabājies 1.ks				
slēgi							
piezīmes		Pamatapjoma fasāde: 2.ks. S 1002-B	Pamatapjoma fasāde: 4.ks. S 1502-B, 5.ks. S 1005-G	Pamatapjoma fasāde: 7.ks. S 1015-Y40R	2.stāva koka izbūve ēkas galā.		